

Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt ¹⁾
Abblendlicht Xenon-Scheinwerfer (E1e8 und E2e8) links und rechts ohne Funktion	Sicherungen Leitungen	23 1.0, 2.0
Abblendlicht Xenon-Scheinwerfer (E1e8) links ohne Funktion	Typ 129 Sicherung F1-f6 im Sicherungs- und Relaiskasten (F1) Xenon-Lampe (D2S, 35 W) ²⁾ Typ 140 Sicherung F3-f11 in der Sicherungsdose 35-fach (F3) im Sicherungs- und Relaiskasten (F1) Xenon-Lampe (D2R, 35 W) ²⁾ Leitungen Steuergerät Xenon-Scheinwerfer (E1n1) mit Zündgerät Xenon-Scheinwerfer (E1n2)	23 1.0
Abblendlicht Xenon-Scheinwerfer (E2e8) rechts ohne Funktion	Typ 129 Sicherung F1-f7 im Sicherungs- und Relaiskasten (F1) Xenon-Lampe (D2S, 35 W) ²⁾ Typ 140 Sicherung F3-f12 in der Sicherungsdose 35-fach (F3) im Sicherungs- und Relaiskasten (F1) Xenon-Lampe (D2R, 35 W) ²⁾ Leitungen Steuergerät Xenon-Scheinwerfer (E2n1) mit Zündgerät Xenon-Scheinwerfer (E2n2)	23 2.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten

²⁾ Um Folgeschäden an neuen Xenon-Lampen zu vermeiden, unbedingt die Leistung messen