

Diagnose - Fehlersuchplan

Sitzverstellung ohne Memory, linker Sitz

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt ¹⁾
Komplette Sitzverstellung ohne Funktion	Steuergerät Komfortsitzverstellung links (N31) Schaltergruppe Verstellung Vordersitz links (S89), Fahrzeuge bis ca. 09/93 Schaltergruppe Verstellung Vordersitz links (S89), Fahrzeuge ab ca. 10/93	23 1.0
		23 16.0
		23 31.0
Sitzverstellung vor/zurück ohne Funktion	Schalter Sitz vor/zurück (S89s1), Fahrzeuge bis ca. 09/93 Schalter Sitz vor/zurück (S89s1), Fahrzeuge ab ca. 10/93 Motor Sitz vor/zurück (M25m1)	23 2.0
		23 26.0
		23 3.0, 4.0
Sitzhöhe vorne ohne Funktion	Schalter Sitz vorn hoch/tief (S89s3), Fahrzeuge bis ca. 09/93 Schalter Sitz vorn hoch/tief (S89s3), Fahrzeuge ab ca. 10/93 Motor Sitz vorn hoch/tief (M25m3)	23 5.0
		23 27.0
		23 6.0, 7.0
Sitzhöhe hinten ohne Funktion	Schalter Sitz hinten hoch/tief (S89s2), Fahrzeuge bis ca. 09/93 Schalter Sitz hinten hoch/tief (S89s2), Fahrzeuge ab ca. 10/93 Motor Sitz hinten hoch/tief (M25m2)	23 8.0
		23 28.0
		23 10.0, 11.0
Rückenlehne vor/zurück ohne Funktion	Schalter Rückenlehne vor/zurück (S89s5), Fahrzeuge bis ca. 09/93 Schalter Rückenlehne vor/zurück (S89s5), Fahrzeuge ab ca. 10/93 Motor Rückenlehne vor/zurück (M25m5)	23 9.0
		23 29.0
		23 12.0 13.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung.

Diagnose - Fehlersuchplan

Sitzverstellung ohne Memory, linker Sitz

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt ¹⁾
Kopfstütze hoch/tief ohne Funktion	Schalter Kopfstütze hoch/tief (S89s4), Fahrzeuge bis ca. 09/93 Schalter Kopfstütze hoch/tief (S89s4), Fahrzeuge ab ca. 10/93 Motor Kopfstütze hoch/tief (M25m4)	23 14.0
		23 30.0
		23 15.0, 17.0
Komfortverstellung ohne Funktion bzw. mit Fehlfunktionen	Steuergerät Näherungsschalter links (N32/5)	23 18.0, 19.0
Schalterbeleuchtung ohne Funktion	Schalter Verstellung Vordersitz links, Beleuchtung (S89e1), Fahrzeuge bis ca. 09/93 Schalter Verstellung Vordersitz links, Beleuchtung (S89e1), Fahrzeuge ab ca. 10/93	23 20.0
		23 32.0
Akustisches Warnsignal ertönt bei geschlossener Tür und eingeschalteter Zündung	Rückenlehne nicht richtig verriegelt Schalter Lehnverriegelung linker Sitz, links (S52/1) und rechts (S52/2) Sicherheitspaket Lehnverriegelung, links (N32/7)	23 21.0
		23 22.0
Sicherheitspaket Rückenlehnenverriegelung-Verriegelungsautomatik ohne Funktion	Schalter Lehnverriegelung linker Sitz, links (S52/1) und rechts (S52/2) Sicherheitspaket Lehnverriegelung, links (N32/7)	23 21.0
		23 22.0, 23.0
Entriegelte Rückenlehne wird durch optisches Warnsignal nicht angezeigt, obwohl akustisches Warnsignal ertönt	Warnleuchte Sicherheitsgurt/Rückenlehnenverriegelung (A1e9) Sicherheitspaket Lehnverriegelung links/rechts (N32/7 bzw. N32/8)	23 24.0
		23 25.0
Optisches Warnsignal leuchtet bei laufendem Motor dauernd, obwohl Rückenlehnen links und rechts verriegelt sind	Sicherheitspaket Lehnverriegelung links/rechts (N32/7 bzw. N32/8)	23 25.0
Entriegelte Rückenlehne wird durch akustisches Warnsignal nicht angezeigt	Sicherheitspaket Lehnverriegelung links /rechts (N32/7 bzw. N32/8)	23 25.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung.