

Diagnose - Fehlersuchplan

Sitzverstellung ohne Memory, rechter Sitz

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt ¹⁾
Komplette Sitzverstellung ohne Funktion	Steuergerät Komfortsitzverstellung rechts (N32)	23 1.0
	Schaltergruppe Verstellung Vordersitz links (S90), Fahrzeuge bis ca. 09/93	23 16.0
	Schaltergruppe Verstellung Vordersitz links (S90), Fahrzeuge ab ca. 10/93	23 31.0
Sitzverstellung vor/zurück ohne Funktion	Schalter Sitz vor/zurück (S90s1), Fahrzeuge bis ca. 09/93	23 2.0
	Schalter Sitz vor/zurück (S90s1), Fahrzeuge ab ca. 10/93	23 26.0
	Motor Sitz vor/zurück (M26m1)	23 3.0, 4.0
Sitzhöhe vorne ohne Funktion	Schalter Sitz vorn hoch/tief (S90s3), Fahrzeuge bis ca. 09/93	23 5.0
	Schalter Sitz vorn hoch/tief (S90s3), Fahrzeuge ab ca. 10/93	23 27.0
	Motor Sitz vorn hoch/tief (M26m3)	23 6.0, 7.0
Sitzhöhe hinten ohne Funktion	Schalter Sitz hinten hoch/tief (S90s2), Fahrzeuge bis ca. 09/93	23 8.0
	Schalter Sitz hinten hoch/tief (S90s2), Fahrzeuge ab ca. 10/93	23 28.0
	Motor Sitz hinten hoch/tief (M26m2)	23 10.0, 11.0
Rückenlehne vor/zurück ohne Funktion	Schalter Rückenlehne vor/zurück (S90s5), Fahrzeuge bis ca. 09/93	23 9.0
	Schalter Rückenlehne vor/zurück (S90s5), Fahrzeuge ab ca. 10/93	23 29.0
	Motor Rückenlehne vor/zurück (M26m5)	23 12.0 13.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung.

Diagnose - Fehlersuchplan

Sitzverstellung ohne Memory, rechter Sitz

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt ¹⁾
Kopfstütze hoch/tief ohne Funktion	Schalter Kopfstütze hoch/tief (S90s4), Fahrzeuge bis ca. 09/93	23 14.0
	Schalter Kopfstütze hoch/tief (S90s4), Fahrzeuge ab ca. 10/93	23 30.0
	Motor Kopfstütze hoch/tief (M26m4)	23 15.0, 17.0
Komfortverstellung ohne Funktion bzw. mit Fehlfunktionen	Steuergerät Näherungsschalter rechts (N32/6)	23 18.0, 19.0
Schalterbeleuchtung ohne Funktion	Schalter Verstellung Vordersitz rechts, Beleuchtung (S90e1), Fahrzeuge bis ca. 09/93	23 20.0
	Schalter Verstellung Vordersitz rechts, Beleuchtung (S90e1), Fahrzeuge ab ca. 10/93	23 32.0
Akustisches Warnsignal ertönt bei geschlossener Tür und eingeschalteter Zündung	Rückenlehne nicht richtig verriegelt	23 21.0
	Schalter Lehnverriegelung rechter Sitz, links (S52/3) und rechts (S52/4) Sicherheitspaket Lehnverriegelung, rechts (N32/8)	23 22.0
Sicherheitspaket Rückenlehnenverriegelung-Verriegelungsautomatik ohne Funktion	Schalter Lehnverriegelung rechter Sitz, links (S52/3) und rechts (S52/4)	23 21.0
	Sicherheitspaket Lehnverriegelung, rechts (N32/8)	23 22.0, 23.0
Entriegelte Rückenlehne wird durch optisches Warnsignal nicht angezeigt, obwohl akustisches Warnsignal ertönt	Warnleuchte Sicherheitsgurt/Rückenlehnenverriegelung (A1e9)	23 24.0
	Sicherheitspaket Lehnverriegelung links /rechts (N32/7 bzw. N32/8)	23 25.0
Optisches Warnsignal leuchtet bei laufendem Motor dauernd, obwohl Rückenlehnen links und rechts verriegelt sind	Sicherheitspaket Lehnverriegelung links /rechts (N32/7 bzw. N32/8)	23 25.0
Entriegelte Rückenlehne wird durch akustisches Warnsignal nicht angezeigt	Sicherheitspaket Lehnverriegelung links /rechts (N32/7 bzw. N32/8)	23 25.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung.