

Diagnose - Fehlersuchplan

Sitzverstellung mit Memory, rechter Sitz

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt ¹⁾
Komplette Sitzverstellung ohne Funktion	Steuergerät Verstellung Vordersitz rechts mit Memory (N32/2) Schaltergruppe Verstellung Vordersitz rechts mit Memory (S92)	28 1.0
		28 18.0, 23.0
Sitzverstellung vor/zurück ohne Funktion	Schalter Sitz vor/zurück (S92s1) Motor Sitz vor/zurück (M28m1)	28 2.0
		28 3.0, 4.0
Sitz vorn hoch/tief ohne Funktion	Schalter Sitz vorn hoch/tief (S92s3) Motor Sitz vorn hoch/tief (M28m3)	28 5.0
		28 6.0, 7.0
Sitz hinten hoch/tief ohne Funktion	Schalter Sitz hinten hoch/tief (S92s2) Motor Sitz hinten hoch/tief (M28m2)	28 8.0
		28 9.0, 10.0
Rückenlehne vor/zurück ohne Funktion	Schalter Rückenlehne vor/zurück (S92s5) Motor Rückenlehne vor/zurück (M28m5)	28 11.0
		28 12.0, 13.0
Kopfstütze hoch/tief ohne Funktion	Schalter Kopfstütze hoch/tief (S92s4) Motor Kopfstütze hoch/tief (M28m4)	28 14.0
		28 15.0, 16.0
Positionsspeicher (Memory) ohne Funktion	Schalter Sitzverstellung vorn links, mit Memory (S91) Positionsspeicher Schalter Sitzverstellung vorn links, mit Memory (S91)	28 17.0
		28 18.0, 23.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung.

Diagnose - Fehlersuchplan

Sitzverstellung mit Memory, rechter Sitz

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt ¹⁾
Komfortverstellung ohne Funktion bzw. mit Fehlfunktionen	Steuergerät Näherungsschalter links (N32/6)	28 19.0, 20.0
Schalterbeleuchtung ohne Funktion	Schaltergruppe Verstellung Vordersitz links, mit Memory (S92e1), Beleuchtung	28 21.0
Akustisches Warnsignal ertönt bei geschlossener Tür und eingeschalteter Zündung	Rückenlehne nicht richtig verriegelt Schalter Lehnverriegelung rechter Sitz, links (S52/3) und rechts (S52/4) Sicherheitspaket Lehnverriegelung links (N32/8)	28 22.0
		28 24.0, 25.0
Sicherheitspaket Rückenlehnverriegelung-Verriegelungsautomatik ohne Funktion	Schalter Lehnverriegelung rechter Sitz, links (S52/3) und rechts (S52/4) Sicherheitspaket Lehnverriegelung links (N32/8)	28 22.0
		28 24.0, 25.0
Entriegelte Rückenlehne wird durch optisches Warnsignal nicht angezeigt, obwohl akustisches Warnsignal ertönt	Warnleuchte Sicherheitsgurt/Rückenlehnverriegelung (A1e9)	28 26.0
Optisches Warnsignal leuchtet bei laufendem Motor dauernd, obwohl Rückenlehnen links und rechts verriegelt sind	Warnsignal Sicherheitspaket Lehnverriegelung, links (N32/7) und rechts (N32/8)	28 27.0
Entriegelte Rückenlehne wird durch akustisches Warnsignal nicht angezeigt	Warnsignal Sicherheitspaket Lehnverriegelung, links (N32/7) und rechts (N32/8)	28 27.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung.