

Prüfprogramm - Elektrik Prüfung wenn kein Fehlercode ausgegeben wird

Prüf schritt	Prüfumfang	Meßgerät/ Prüfanschluß	Betätigung/ Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache /Abhilfe
Fehler- code					
1.0	Prüfkupplung für Diagnose (X11/4) Spannungsversorgung		Zündung: EIN	11-14 V	Leitungen Klemme 15 1.1
1.1	Leitungen Fehlercode		Zündung: AUS Batterie-Minuspol abschließen und abdecken. Prüfkupplung/ Steckverbindung Airbag 10polig (X11/13) trennen.	<1	Leitungen 1.2
1.2	Isolationswiderstand			>20 k	Leitungen Kurzschluß nach Klemme 31

1) Bei Fahrzeugen mit 8 bzw. 16poliger Prüfkupplung für Diganose.

2) Bei Fahrzeugen 38poliger Prüfkupplung für Diganose.

Prüfprogramm - Elektrik Prüfung wenn kein Fehlercode ausgegeben wird

Prüf schritt	Prüfumfang	Meßgerät/ Prüfanschluß	Betätigung/ Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache /Abhilfe
Fehler- code					
2.0	Leitungen		Zündung: AUS Batterie Minuspol abschließen und abdecken. Prüfkupplung Steckverbindung/Airbag 10polig (X11/13) trennen (Bild 2 bzw. 3). Steckkupplung vom Steuergerät (N2/2) trennen.	<1	Leitungen 2.1
2.1	Leitungen			<1	Leitungen

1) Bei Fahrzeugen mit 8 bzw. 16poliger Prüfkupplung für Diganose.

2) Bei Fahrzeugen 38poliger Prüfkupplung für Diganose.

Hinweis

Sind alle Werte in Ordnung — 1 und — 6 1) bzw. — 30 2) an Prüfkupplung
für Diagnose 8/16/38polig (Impulssignal) (X11/4) für 2 -4 s überbrücken.

Blinkt die SRS Kontrolleuchte nicht, **Steuergerät Gurtstraffer mit Airbag (N2/2) erneuern.**