

Diagnose Fehlerspeicher

Vorbedingung zur Prüfung

Impulszähler nach Anschlußschema siehe Register 0 anschließen.

Verweis elektrische Schaltpläne

Siehe "Elektrische Schaltpläne Typ 129, Band 1"

Bezeichnung:

Typ 129

Funktionsgruppe

06

Sonderwerkzeug



Diagnose Fehlerspeicher

Fehlertabelle Impulsausgabe Steuergerät Überrollbügel

Impulsanzeige	Mögliche Ursache	Prüfschritt ¹⁾ /Abhilfe
1	Kein Fehler gespeichert	
2	Steuergerät Überrollbügel (ÜRB), (N53)	23 2.0
3	Spannungsversorgung	23 3.0
4	Relais Gurtsperr Fahrer (K18 /2), Unterbrechung, Kurzschluß nach Klemme 30 bzw. 31	23 4.0
5	Relais Gurtsperr Beifahrer (K18 /3), Unterbrechung, Kurzschluß nach Klemme 30 bzw. 31	23 5.0
6	Auslösemagnet Überrollbügel (ÜRB), (Y57 /1), Unterbrechung, Kurzschluß nach Klemme 30 bzw. 31	23 6.0
7	Schalter Überrollbügel (ÜRB) Hinterachse links, rechts (S83 /2, S83/3), Kurzschluß nach Klemme 30 bzw. 31	23 7.0
8	Kontrolleuchte Überrollbügel (ÜRB), (A1e29)	23 8.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten.