

01 Ölundichtheiten

Beanstandung:

Äußere Ölundichtheiten am vorderen Deckel oben

Ursache/Abhilfe:

Bei Ölundichtheit am vordern Deckel oben, ist folgendermaßen vorzugehen:

Vorderen Deckel ausbauen ([01-2120](#))

Vorderen Deckel und Spalt zwischen Zylinder kopfdichtung und Dichtbeilage mit Dichtmasse Omni Visc 1050 Teil-Nr.002 989 45 20 abdichten siehe RA 01-2120.