



Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
07-5303

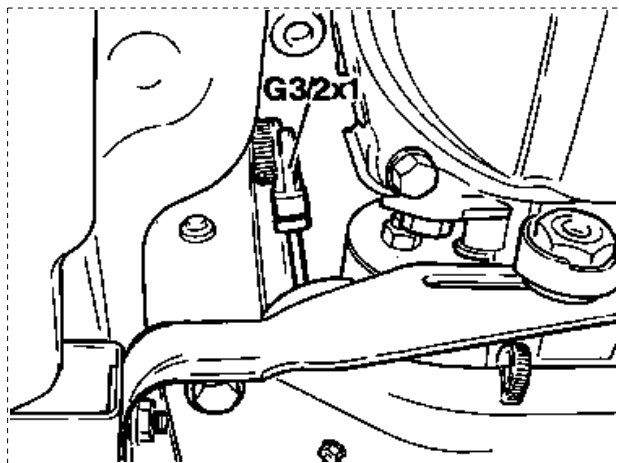

Steckverbindung O₂-Sonde (G3/2x1)

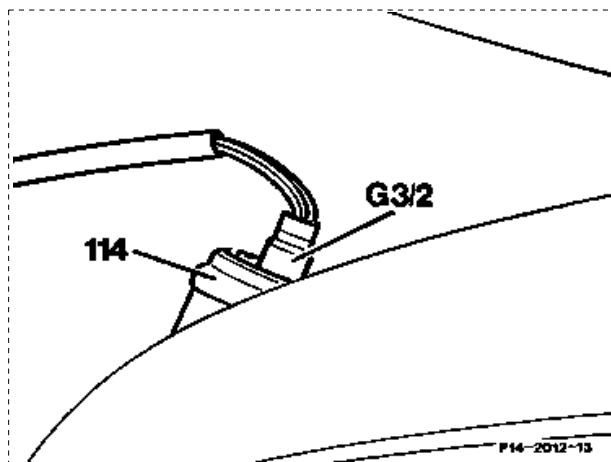

ab-, anmontieren.

Spritzwasserblech (114)

O₂-Sonde (G3/2)

Lambda-Regelung

Fehlerspeicher Steuergerät KE

Hinweis

Überwurfmutter nach links bis
Anschlag drehen öffnen

Überwurfmutter nach rechts bis
Anschlag drehen sichern

abziehen, aufstecken, offene Seite muß nach
hinten zeigen.

heraus-, hineinschrauben.

Einbauhinweis

Gewinde an O₂-Sonde (G3/2) mit

Heißschmier-
paste, Teil-Nr. 000 989 76 51, bestreichen.
Anziehdrehmoment 50-60 Nm als Anhaltswert.

prüfen, einstellen
(siehe Diagnose-Handbuch Motor, Band 1).

auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe
Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register
0).

Hinweis

Abgespeicherte Fehler, die bei Prüfarbeiten
durch abgezogene Leitungen oder von einer
Simulation herrühren können, müssen nach
Abschluß der Arbeiten im Fehlerspeicher
gelöscht werden.