

14 Abgasreinigungsanlage, Saugrohr, Auspuffkrümmer

Beanstandung:

Saugrohrdichtung undicht.

Beim Montieren muß die Blechseite zum Auspuffkrümmer zeigen.

Ursache

Vor September 1985 können zu kurze Befestigungsschrauben (M 8 40) eingebaut sein.

Abhilfe

Befestigungsschrauben M 8 45, Teil-Nr. 000933 008119 mit Federscheibe,
Teil-Nr. 000137 008204 einbauen.

Beanstandung:

Starke Aufheizung im Beifahrerfußraum durch Katalysator.

Ursache/Abhilfe

1 Abstand des Wärmeabschirmbleches (über Katalysator) zum Wagenunterboden prüfen.
Soll: 8 - 9 mm, ggf. Abstand korregieren.

2 Glasfasermatte, Teil-Nr. 000 989 18 10, (nur quadratmeterweise erhältlich) unter Fußmatte
verlegen.

Hinweis

Typ 124 RÜF/KAT: Seit 07/88 Glasfasermatte im Beifahrerfußraum in Serie.

Einsatz ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. A 798379 bzw. B 082239

Beanstandung:

Auspuffkrümmer am Kugelflansch undicht.

Ursache

Auspuffkrümmer verzogen.

Abhilfe

Auspuffkrümmer Teil-Nr. 103 140 08 14 und 103 140 10 14 mit neuen Bundmuttern einbauen.

Vordere Auspuffanlage auf Verzug prüfen, ggf. erneuern.

Ist bei den Typen 126.020/024/025 die vordere Auspuffanlage verzogen, neue Auspuffanlage

Teil-Nr. 126 490 07 20 und Schrauben 129 990 03 10 einbauen.

Beanstandung:

Auspuffanlage (KAT) steht am Querjoch der Vorderachse an.
Typ 126

Ursache

Tulpe der vorderen Auspuffanlage aufgeweitet oder verzogen (Tulpe oval).

Abhilfe

Vordere Auspuffanlage erneuern und Auspuffkrümmer auf Verzug prüfen.

(Neue Bundmuttern am Auspuffkrümmer einbauen).