

## 15 Elektrische Anlage Motor (Zündanlage)

Benennung	Art und Grund der Änderung	Einsatz	Arb.-Nr.
Positionsgeber Kurbelwelle	Weiterer Hersteller (wahlweise Firma AB-Elektronik und Firma Bosch).	01/86	15-2133
Positionsgeber Kurbelwelle (Fa. Bosch)	Fertigungstechnische Umstellung wegen Kaltlötstellen und Drahtbruch durch Korrosion.	03/87	-
Schaltgerät EZL	Erhöhung der Abregeldrehzahl auf 7000 50/min in Verbindung mit geänderter Nockenwelle, Kraftstoffpumpenrelais und Steuergerät KE.	02/86	15-2093
Schaltgerät EZL	Typ 129.060 ab FG-End-Nr. F057393: Geänderte Software, wegen Anfahren im 1. Gang (automatisches Getriebe).	03/92	15-2093
Schaltgerät EZL	Geändertes Zündkennfeld wegen Lastwechselrucken beim Schalten mit mechanischem Getriebe.	03/87	15-2093
	Motor Teil-Nr.		
	103.94 006 545 73 32 006 545 75 32 wahlweise		
	103.98 006 545 74 32 006 545 76 32 wahlweise		
Zündverteilerläufer	Fertigungstechnische Umstellung wegen Spannungsdurchschlag, Risse und schlecht verarbeiteter Mittelelektrode.	03/86	-
Zündverteilerkappe	Fertigungstechnische Umstellung wegen loser bzw. gebrochener Kohlen.	03/86	-
Zündspulen der Fa. May+Christe	Fertigungstechnische Umstellung wegen Windungsschluß und Risse am Dom, Buchse 4.	10/86	-
Benennung	Art und Grund der Änderung	Einsatz	Arb.-Nr.
Zündkerzen	Freigabe von Zündkerzen	01/87	15-1031
	Beru Bosch Champion		
	Normal- 14 K-8 DU H 8 DC S 10 YC verdichtet 14 K-8 DUO H 8 DCO S 10 YCC		
	(AUS) (J) 14 K-9 DU H 9 DC S 12 YC (USA) 14 K-9 DUO H 9 DCO S 12 YCC		
	und Nieder- verdichtet		
	Grund: verstärkt Kaltstartbeanstandungen bei Kurzstreckenbetrieb.		
Temperaturfühler Kühlmittel (B11/2)	Umstellung auf 4poligen Temperaturfühler.	08/89	-
Motoraggregate- Steuergerät MAS	Softwareüberarbeitung, Abspeicherung Fehlercode 3 entfällt.	07/90	15-2193