


Verzögerter Kraftschluß in Fahrstellung "D" (Einschaltdauer größer als 2-3 Sekunden)

**Fzg. mit Motor
104/119/120**

Ursache/Abhilfe:

1. Losspiel Bremsband B2 richtigstellen und T-Formring Bremsbandkolben B2 prüfen.
2. Bohrung (14) im kleinen Zwischenblech auf 1,1 mm aufbohren.

Einschaltvorgang wird dadurch unkomfortabler, besonders bei schnellem Wechsel von "D" nach "R".

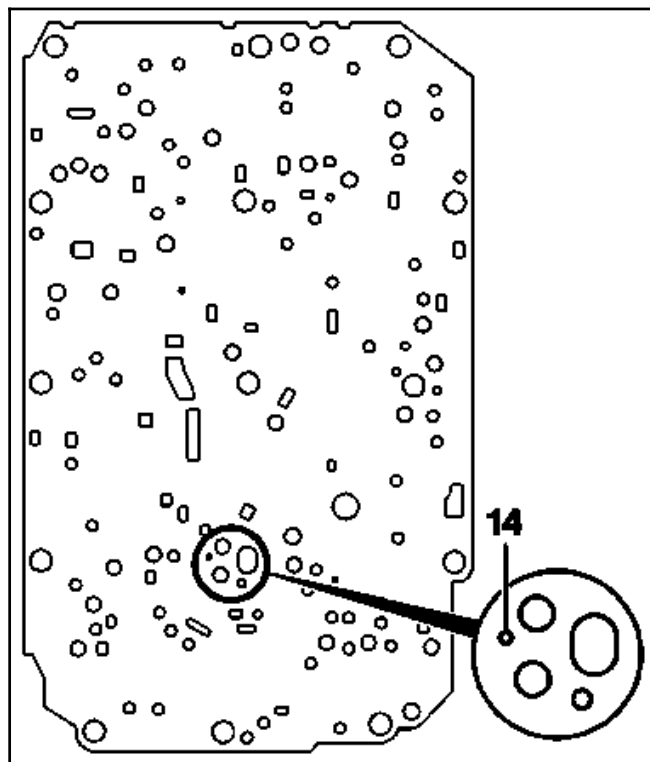

P27.10-0225-15