
Hochschaltungen nur im unteren Geschwindigkeitsbereich	alle
---	-------------

Ursache/Abhilfe:

1. Steuerdruckzug prüfen, ggf. einstellen.
(Der Weg des Steuerdruckzuges von Leer-, bis Vollgas muß mindestens 25 mm betragen).
1. Motorregulierung prüfen
(Im Fahrzeug Vollgas geben und im Motorraum kontrollieren, daß die Drosselklappe am Vollgasanschlag anliegt, ggf. richtigstellen).
3. Reglerdruck prüfen, bei Abweichungen den Fliehkraftregler reinigen bzw. tauschen.
4. Schaltschiebergehäuse tauschen (nur bei Neufahrzeugen).