
Rattergeräusche beim Rückwärtsfahren

alle

Ursache/Abhilfe:

1. Losspiel der Lamellenbremse LB3 zu groß.
2. Außenlamellenträger der K1 streift am Kolben LB3.
3. Losspiel auf den vorgeschriebenen Wert 1,5 bis 2 mm einstellen, bzw. Innenlamellen erneuern.