

Kein Kraftschluß nach einer Instandsetzung eines Tausch-Getriebes


Tauschgetriebe

Ursache/Abhilfe:

1. Es wurde der falsche T-Formring für den Bremsbandkolben B2 eingebaut.
Bei der Instandsetzung von Tauschgetrieben, deren Gehäuse mit dem Durchmesserangaben
89 (Pfeil) gekennzeichnet ist, darf **nur** der geänderte T-Formring für den
Bremsbandkolben B2 eingebaut werden.

Teil-Nr. 722.3 außer 722.362:

140 277 01 55/59

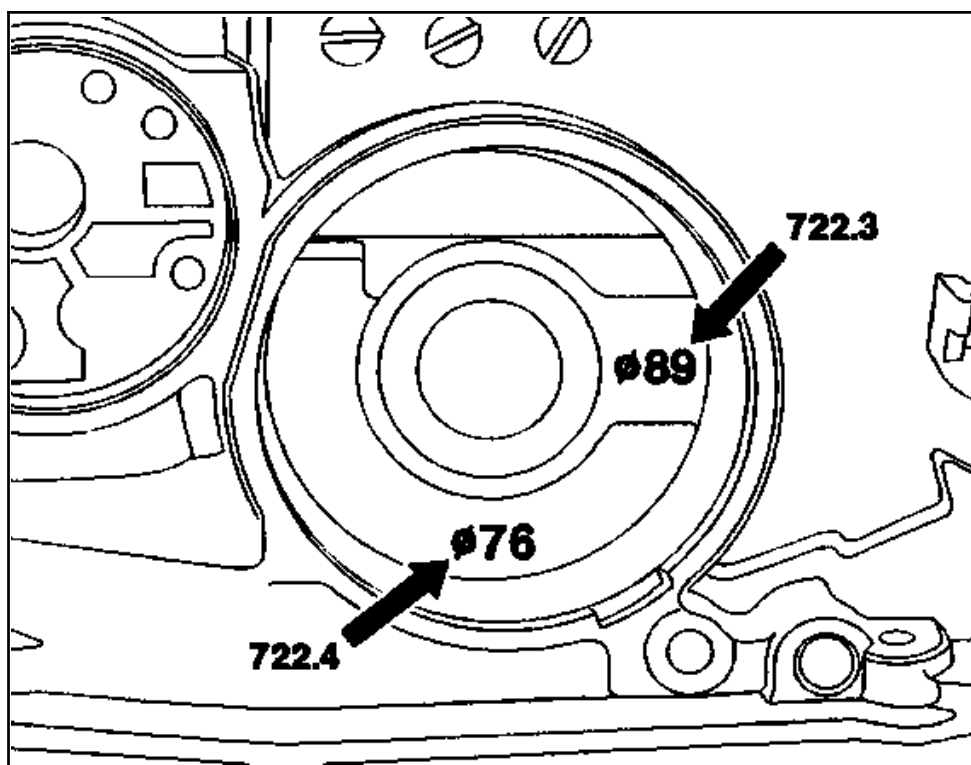

P27-5335-35