

---

**Beanstandung:**

Kontrolleuchte ABS geht während der Fahrt an und erlischt erst wieder bei Zündung aus.  
Typ 124, 201

---

**Ursache**

Eine der Ursachen für diese Beanstandung ist ein fehlendes bzw. falsches Drehzahlgebersignal.

Die nebenstehend aufgeführten Fahrzeuge sind bei dieser Beanstandung besonders kritisch bezüglich Drehzahlgeberkabelbruch (vorne) im Bereich der aufgespritzten Halterung (PUR-Tülle) zu prüfen.

Typ	Fahrzeug-Ident-End-Nr.
124	B091000-B384627 F125313-F165294
201	A537251-A598199 F672571-F795796

---

**Abhilfe**

Prüfschritte 4 und 5 mit ABS-Adapter durchführen.  
Kabel dabei auf Zug und Verwindung beanspruchen. Gegebenenfalls Drehzahlgeber tauschen.