

---

**Beanstandung:**

Kontrolleuchte ABS erlischt nicht nach Motorstart oder geht während der Fahrt unmotiviert an und aus.  
Typ 124 mit Motor 104.942/992, 111.960 bis 10.11.92

---

**Ursache**

Wackelkontakt im Relais Überspannungsschutz im Bereich des Einschubes der 15 A-Sicherung.

**Abhilfe**

Durch hin und her bewegen der 15 A-Sicherung versuchen, den Fehler bei laufendem Motor zu eliminieren bzw. zu reproduzieren. Ist dies möglich: Relais Überspannschutz erneuern.