

---

Beanstandung:

Kraftstoffverlust über den Aktivkohlebehälter am hinteren linken Radkasten

---

Ursache/Abhilfe:

Undichtes Lüftungssystem im Kraftstoffbehälter.

Kraftstoffbehälter und Aktivkohlebehälter  
erneuern ([47-4100](#), [47-8212](#)).

Hinweis

Serie ab 06/92 in Ordnung.

---

Beanstandung:

Schwapp-/Plätschergeräusche bei vollem bis 3/4 vollem Tank an  
Fahrzeugen mit Skisack

---

Ursache/Abhilfe:

Form der Oberschale für die  
Durchlademöglichkeit.

Keine Abhilfe.

---