



Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
07-5303

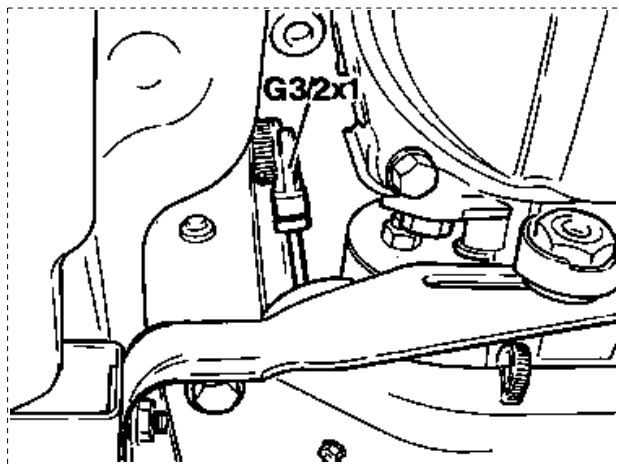

Steckverbindung O₂-Sonde (G3/2x1)

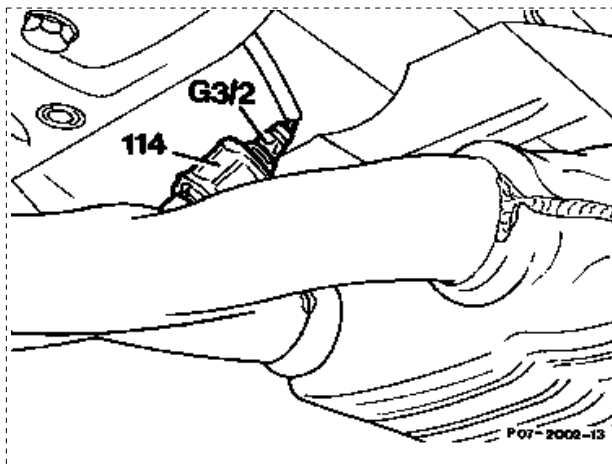

ab-, anmontieren.

Hinweis

Überwurfmutter nach links bis
Anschlag drehen öffnen
Überwurfmutter nach rechts bis
Anschlag drehen sichern

Spritzwasserblech (114)

abziehen, aufstecken, dabei soll offene
Seite nach hinten zeigen.

O₂-Sonde (G3/2)

mit Ringschlüsseinsatz 000 589 71 03 00
heraus-, hineinschrauben.

Einbauhinweis

Gewinde an O₂-Sonde (G3/2) mit

Heißschmierpaste, Teil-Nr. 000 989 76 51,
bestreichen.

Anziehdrehmoment 50-60 Nm als Anhaltswert.

Lambda-Regelung

prüfen, einstellen
(siehe Diagnose-Handbuch Motor, Band 1).

Fehlerspeicher Steuergerät KE

auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe
Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register
0).

Hinweis

Abgespeicherte Fehler, die bei Prüfarbeiten
durch abgezogene Leitungen oder von einer
Simulation herrühren können, müssen nach
Abschluß der Arbeiten im Fehlerspeicher
gelöscht werden.

Sonderwerkzeug

