

Flüssigkeitsstand



Ursache für stark abgesunkenen Brems flüssig-  
keits stand kann sein:

- Bremsklötze bzw. -scheiben abgenützt
- Innere bzw. äußere Undichtheit in der Bremsanlage

Bei zu niedrigem Flüssigkeitsstand


prüfen.

Der Bremsflüssigkeitsstand muß zwischen  
beiden im Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälter (10)  
eingepprägten Markierungen "Max." und "Min."  
liegen.

Ursache beseitigen.

Verschlußdeckel

prüfen. Darauf achten, daß bei Deckeln mit  
Belüftungsbohrung (bis ca. 09/90) die Bohrung  
(Pfeil) nicht verstopft ist.

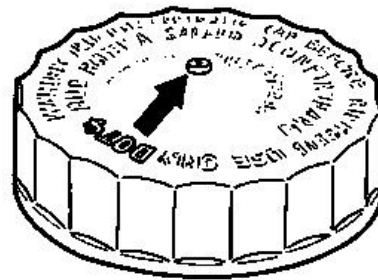

P42-2054-13 A